

~~GEHEIM~~

MILITÄRATTACHEE
D. Nr. Tj 17/42

Der Transportoffizier (T.O.)
beim Militäratechå
Teb. Nr. 68/42 geb.

Stockholm, 8.2.1942

AN

Gru. Geh. Feldpolizei 629

Feldpostnummer 32 220

Über W.BfH.Norw./T.O., Oslo.

Th

KJ

Betr. 1 Betriebsstörung bei einzelnen Eisenbahnküchenwagen auf der Strecke Narvik-Helsingborg.

Bemerk: Dort. Br.B.Nr. 70/42 g K II.

Auf das an den Bahnhofsoffizier 132 Helsingborg (dieser untersteht dem Transportoffizier beim Militäratechå Stockholm. Es wird daher gebeten, Schreiben grundsätzlicher Art in Zukunft hierher richten zu wollen) gerichtete Bezugsschreiben vom 26.1.1942 wird erwidert, dass meiner Ansicht nach die Tatsache, dass bei den zwischen Helsingborg und Narvik laufenden Eisenbahnküchenwagen wiederholt, ja sogar sehr häufig, Heisslaufen der Achsenlager vorkommen ist, kann auf Sabotageakte, n.E. schon garnicht durch das deutschen Küchenpersonal, zurückzuführen sein dürfte. Allerdings kann ein solcher Verdacht nicht kategorisch von der Hand gewiesen werden. Beweise hierfür fehlen jedoch bisher auch hier.

Ich sehe den Grund hierfür vielmehr darin, dass die fragliche Küchenwagen meist schon ziemlich alt und daher der ausserordentlich hohen Beanspruchung, zumal zur Winterzeit, durch den ständigen Einsatz auf der annähernd 2000 km langen Strecke nicht gewachsen sind.

Bei den schwedischen Staatsbahnen ist von mir bereits vor einiger Zeit eine erhöhte Überwachung und Pflege gerade dieser Wagen während des Transportes durch Schweden veranlasst worden. Auch sind die deutschen Transportdienststellen in Narvik für eine besondere sorgfältige Betreuung und jeweilige Überprüfung auf Betriebsfähigkeit vor Abgang aus Narvik gebeten worden.

Dass das Heisslaufen im Gegensatz zu den deutschen Eisenbahnküchenwagen bei den schwedischen Personen- und Packwagen nicht oder nur selten vorkommt, ist erklärlich, weil diese Wagen in einem erheblich besseren Allgemeinzustand sich befinden.

Trotz meiner im Vorstehenden niedergelagten Ansicht, ist der Bahnhofsoffizier in Helsingborg beauftragt worden, sich von den schwedischen Eisenbahnwerkstätten in Helsingborg und auch Malmö

sofort

sofort melden zu lassen, falle der Verdacht einer Sabotage auftreten sollte.

Sollten in dieser Beziehung neue Gesichtspunkte zu meiner Kenntnis gelangen, werde ich der Geheimen Feldpolizei hierüber Mitteilung zugehen lassen. Besonders sei noch, dass Vorsorge getroffen ist, dass die für die Urlauberzüge nach Narvik eingeteilten Eisenbahnwagen einer nach dem anderen zwecks gründlicher Überholung an die Eisenbahnwerkstätten der NSB in Oslo einge-liefert werden.

Der hier geäußerte um revision i Hb.
muss von NSB geäußert, so mycht es ghe
Vg

gez. Maenner

M a j o r

Durchschlag mit der Bitte um Kenntnisnahme an:

1. Den Herrn Militärrattaché über Obstlt. Dr. Wagner
2. W.Bfh. Norw./T.O., Oslo
3. Transportkommandantur Norwegen, Oslo, mit der Bitte, an B.O. Narv
im Sinne des rot angezeigten Absatzes anweisen zu wollen.
4. Bahnhofsoffizier 132, Helsingborg
5. SJ Militärbüro.

Hauke

FRÅN: *Verketadsbyrån*
 till: *Huvudverkstaden i Helsingborg*
 Datum: *10/3 1942.*

nr 36/42.

I box

On/S.P. mycket mycket mycket
 tjock tjock tjock
 idet detta **Till**

Verketadsbyrån,
 Stockholm.

PBr

*X) Detto är den
 vagn som fick
 tätning 4 gånger.
 fölgd.*

*K.W.Hell.*Ang. tyska köksvagnar PW42.

Med anledning av PBr. skrivelse den 2 dennes får jag
 härmed överlämna uppgift över vid Huvudverkstaden i Helsingborg vid-
 tagna åtgärder och verkställde undersökningar åt tyska köksvagnen PW42
 107203.

Vagnen insändes till Huvudverkstaden Helsingborg den
 4 febr. 1942 för reparation (upprepade varmångångar) samt mindre revision.

I samband med revisionen utfördes bl.a. följande ar-

beten:

Beskrivning	Anm. Felaktigheter.	Vidtagna åtgärder.
	herr	
ter Hjulringarna varo nedslitna.		Ringarna omsvarvades.
Lagerskålarna varo djupt in- slitna.		Lagerskålarna blevo omgjutna med S- babbits.
Smörjdynorna varo färalitna.		Nya smörjdynor av bomull monterades på de gamla stommarna.
Tätningsskivorna varo mycket förslitna och delvis sänder.		Tätningsskivor 14.77.31 omhindrades och insattes.
Oljem i boxarna var mycket vattenblandad. Ett boxlock borta, de övriga mycket otäta.		Locken omhindrades så, att de kunde fastskruvas med bultar. Lådertät- ningar anbringades under locken. Oljepå- tyllahornsnibul:SJSt 1130 uppsattes. Hålet i boxtaket igensvetsades (jmfr. str. 164, 104:2 J.).

Vagnen provkördes därfter utan att vara sig uppåt-
 ning av boxar eller några oljeläckor kunde förhindras.
 enställande.

Vagnen utgick i trafik den 8 febr. 1942.

Enligt order från Persontrafikbyrån insändes vagnen
 åter till Huvudverkstaden i Helsingborg den 7 mars för noggrann under-
 sökning med anledning av Anno inträffade varmångångar.
 temperatur och långa körningar.

Vid undersökningen antecknades följande:


Revisionsprotokoll vid besiktning av boggier jämte hjulsatser och lager å tysk köksvagn PW4u 107203 den 10/3 1942.

Box nr	1	2	3	4	5	6	7	8
Oljestånd i box	88 mm	47 mm	33 mm	38 mm	56 mm	42 mm	49 mm	55 mm
Oljans utseende	mycket tjock	mycket tjock	mycket tjock	mycket tjock	mycket tjock	mycket tjock	mycket tjock	mycket tjock
Lädertätnings i boxlock	ej fullt tät	ej fullt tät	god	god	ej fullt tät	ej fullt tät	god	god
Spelrum mellan box och horn-block.	2,5 mm mm	2,55 mm mm	3,90 mm mm	2,80 mm	2,80 mm	2,85 mm	3,0 mm	2,70 mm
Spelrum mellan box och bindstag	33 mm	34 mm	48 mm	47 mm	52 mm	46 mm	30 mm	46 mm
Tillämpningskiva	felfri	fel-fri	felfri	felfri	kassa-bel	kassa-bel	felfri	felfri
Lagerskål	felfri	varm-gång	varm-gång	varm-gång	varm-gång	varm-gång	felfri	varm-gång
Djupans utseende	beckig	beckig	beckig	beckig	beckig	beckig	beckig	beckig
Axeltapp	114,05	114,78	112,9 ^{xx}	113,72	114,30	112,0	114,86	113,55
" koni-citet	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0	0	0,08
" ova-litet	0	0	0	0	0	0	0	0
Ytans utseende	Anv.-bar	repig	repig	repig	mycket repig	repig anlöpt	anv.-bar	repig
Hjuldiameter	981	978	970	981,5	981,5	970	976,5	981

+) på grund av svår varmgång.

++) tyska axeln utbytt i Värmländ mot axel typ LL.

Numrering av lagerboxarna enligt bifogade plan.

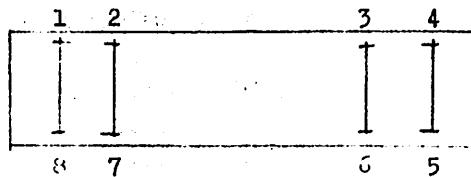

Av ovanstående framgår, att en är rikligt med icke vattenblandad olja fanns kvar i boxarna, då vagnen återkom till Huvudverkstaden i Helsingborg, varo de härställdes utförda tätningsanordningarna av S.J.:s modell tillfredsställande.

Emellertid varo smörjdynorna mer eller mindre igenbeckade, vilket sammolikt beror på, att den sedan hösten 1941 använda tjekkoslovakiska smörjoljan är olämplig för dynor med bomullsvekar, i synnerhet vid låg yttertemperatur och långa körtider.

Således syns varmgångarna bero på, att smörjoljan är olämplig för ifrågavarande lageranordningar i de tyska köksvagnarna.

Hjulparen och lageranordningarna hava nu åter reviderats, lagerskålarna omgjutits samt nya tätningsanordningar och smörjdynor insatts.

Vagnen är provkörd den 14/3 utan anmärkning och överlämnad till Ta, Helsingborg.

Helsingborg den 14 mars 1942.

Överlämnas till J. Olson.

Militärbyrån. Helsingborg den 16 mars 1942.

35/42.

Ti Ör, Hbf, Vstf Hb.

Ch/S.P.

För
Värkstadshyvin,
S t o c k h o l m .

bz
Klara
Tull

Av. tyska I-Hällesberg för varmgång avkopplad tysk köksvagn, Pw4u
Frankfurt 107203, skall lämna till rep. ständas i verkstaden Helsingborg
för noggrann undersökning och provkörsning. Skriftligt yttrande
om att säkerställa att vagnen är i god skick och att
över vagnens beskickhet skall därefter av vstf insändas till
107203.

Mtbr, Pbr och Vbr. Vagnen får sedan ické tas i bruk förrän med-
givande erhållits från pbr. (upprepade varngångar) samt mindre revisioner.

I samband med revisionen utfördes bl.a. följande ar-
beten:

Pbr den 2 mars 1942.

Anderson

Felaktigheter.

Djulringarna varo nedslitna.

Lagerskålarna varo djupt in-
slitna.

Smörjdynorna varo försiktiga.

Fätningsskrivor varo försiktiga
och förlitna och relativt bra.

Oljan i motorerna var mycket
vattenbländad. Det boxteck
borta, de övriga mycket otur.

Vidtagna åtgärder.

Ringen är omställnings-

Lagerskålarna blev omställda och
bebbite.

Nya smörjdynor av bensin monterades
på de gamla stommarna.

Fätningsskrivor läts monteras och
dåtta ihop.

Locken omändrades så att de
fastskruvas med bultar. Innan
naggrann anbringades under locken
fylln. enorin. pvl. Sjö. 1177; (se attes.
Hålet i boxtakat igenvattnas (p. j. str. 154, 104:2 J.).

Vagnen provkörs därefter utan att vara sig uppvärmt
av en boxar eller några oljeläckor kunde förstärkas.

Vagnen utgick i trafik den 8 febr. 1942.

Enligt order från Persontrafikbyrån insändes vagnen
tille till Huvudverkstaden i Helsingborg den 7 mars för noggrann under-
sökning med anledning av ånyo inträffade varngångar.